

INFORMATIONEN DES HERSTELLERS



WARNSCHUTZ-Bekleidung

ACHTUNG: Genau lesen vor dem Gebrauch.

Artikel	Produktbeschreibung	Erhältliche Größen
4106	VANCOUVER Pilotenjacke, fluoreszierend-gelb	S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
4107	VANCOUVER Pilotenjacke, fluoreszierend-orange	S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL

Konformitätserklärung:

Bei dieser Bekleidung handelt es sich um Persönliche Schutzausrüstung (PSA). Die CE-Kennzeichnung bescheinigt, dass das Produkt den geltenden Anforderungen der EU-Verordnung (EU) 2016/425 (und folgenden Änderungen), realisiert mit der Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union am 09.03.2016, betreffend Persönlicher Schutzausrüstung entspricht. Des Weiteren erfüllt das Produkt die Anforderungen des europäischen technischen Standards EN ISO 13688:2013 + EN ISO 13688:2013/A1:2021 „Allgemeine Anforderungen“, EN 343:2019 „Schutz gegen Regen“ und EN ISO 20471:2013+A1:2016 „Hochsichtbare Warnkleidung“.

Fundstelle der harmonisierten Norm: Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin, www.beuth.de

(*Die komplette Konformitätserklärung finden Sie unter www.big-arbeitsschutz.de)

EN ISO 13688:2013 + EN ISO 13688:2013/A1:2021 Persönliche Schutzausrüstung – Allgemeine Anforderungen

EN 343:2019 Schutzkleidung – Schutz gegen Regen

EN ISO 20471:2013+A1:2016 Warnkleidung – Kleinster Bereich sichtbaren Materials (m²) bezugnehmend auf die kleinste produzierte Größe:

Material	Kleidung Klasse 3	Kleidung Klasse 2	Kleidung Klasse 1
Hintergrundmaterial	0.80	0.50	0.14
retroreflektierendes Material	0.20	0.13	0.10
Material mit kombinierten Eigenschaften	n.a.	n.a.	0.20

ANMERKUNG: Die Klasse der Kleidung richtet sich nach der kleinsten Fläche des sichtbaren Materials.

PSA Kategorie II

Bestimmungsgemäße Verwendung: Diese Bekleidung kann bei Gefahren durch schlechte Sicht eingesetzt werden sowie in Situationen oder Umständen, wo die Sichtbarkeit des Trägers besonders wichtig ist (z. B. Straßenarbeiter, Flughafenmitarbeiter), denn sie bietet dem Träger Schutz in gefährlichen Situationen durch hohe Sichtbarkeit bei Tageslicht oder im Scheinwerferlicht von Fahrzeugen bei Dunkelheit. Der Schutz wird nur gewährt, wenn die Bekleidung nicht verdreckt oder ausgebleicht ist. Nachts wird der Schutz nur gewährt, wenn Licht reflektiert werden kann.

Diese PSA schützt nicht vor:

- Chemischen Gefahren
- Gefahren durch bewegliche Teile
- Mechanische Gefahren
- Hitzegefahren
- Gefahren durch Feuer und Löschmittel
- Sonstigen Gefahren abweichend von den oben genannten

Identifikation und Auswahl: Die Auswahl der Bekleidung muss nach den Anforderungen des Arbeitsplatzes, der Art der Gefährdung und den relevanten Umweltbedingungen vorgenommen werden. Der Arbeitgeber ist verantwortlich für die Auswahl der richtigen PSA. Deshalb ist es notwendig, die Eignung der Bekleidung für die benötigten Bedürfnisse vor Gebrauch zu prüfen.

Tragevorschriften: Kontrollieren Sie vor Ingebrauchnahme der Kleidung, ob diese unbeschädigt und in sauberem und tadellosem Zustand ist. Im Falle von sichtbaren Beschädigungen (z. B. geöffnete Nähte, Brüche) muss die Bekleidung ersetzt werden. Die Bekleidung erfüllt die Sicherheitsansprüche nur, wenn sie völlig korrekt und in besten Zustand getragen wird. Veränderungen an der PSA sind nicht erlaubt. Bewahren Sie die Informationsbroschüre während der gesamten Einsatzzeit der PSA auf. Wir übernehmen keine Verantwortung für mögliche Schäden und/oder Folgen, die aus unsachgemäßer Nutzung entstanden sind.

Achtung: Wenn die Bekleidung beschädigt ist, keinesfalls reparieren. Benutzen Sie neue Bekleidung.

Lagerung, Verpackung & Transport: Die Bekleidung sollte in der Originalverpackung an einem dunklen und trockenen Ort, weit entfernt von Wärme- und Lichtquellen (z.B. Sonne), gelagert werden. Vermeiden Sie den Kontakt des Produktes mit Lösemitteln, welche Veränderungen des Produktes oder dessen Eigenschaften verursachen könnten. Für den Transport sollte die Bekleidung keinesfalls der Originalverpackung entnommen werden, sondern in dieser verbleiben.

Pflegevorschriften:


max. 5x

Mit gleichen oder ähnlichen Farben waschen. Keine Weichspüler oder nicht-ionogene Waschmittel verwenden! Im feuchten Zustand in Form ziehen und hängend trocknen. Die Pflegekennzeichnung wurde über 5 Pflegezyklen vom zertifizierenden Institut überprüft. Es konnten keine Beeinträchtigungen von Aussehen und Funktion festgestellt werden. Informationen zur maximalen Anzahl der Pflegezyklen erfordern zusätzliche Prüfungen.

Die Anzahl der Reinigungszyklen ist nicht der einzige Einflussfaktor bezüglich Lebensdauer der Kleidung. Diese hängt ebenfalls von Gebrauch/Verwendung, Pflege/Wartung, Desinfektion, Lagerung usw. ab. Wir empfehlen nach Inbetriebnahme eine Verwendung innerhalb von drei Jahren bei sachgemäßer Lagerung und bestimmungsgemäßer Verwendung. Sollten sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt Veränderungen und/oder Beeinträchtigungen der Materialien zeigen, oder sonstige Beschädigungen auftreten, so ist die PSA auch schon vorher aus zu tauschen.

Wenn Sie die o. g. Pflegeanleitung nicht beachten, kann diese die Schutzfunktion der PSA deutlich vermindern.

Produktion der PSA:



Entsorgung: Die Entsorgung ist in Übereinstimmung mit den örtlich anzuwendenden Rechtsnormen vorzunehmen. In den meisten Fällen kann sie in der normalen Restmülltonne entsorgt werden.


Markierung: Ein Label ist in die Innenseite der Bekleidung genäht mit folgenden Angaben:



Die CE-Kennzeichnung bestätigt die Übereinstimmung mit den Anforderungen der Europäischen Verordnung (EU) 2016/425.

Warnschutzbekleidung / high-visibility garment
(4106) Jacke VANCOUVER
Größe / size S

(Artikelnummer = Beispiel)
 (gibt die Größe an = Beispiel)

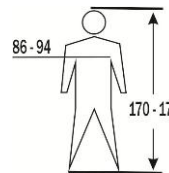

Figurine, welche die Körpermaße anzeigt, um die passende Konfektionsgröße zu ermitteln.

Größentabelle: Für Ihre eigene Sicherheit wählen Sie Ihre passende Größe aus den unten angegebenen Maßen (in cm) aus:

	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Brustumfang	86-94	94-102	102-110	110-118	118-126	126-134	134 - 142	142 - 150
Körpergröße	168-172	172-176	176-180	180-184	184-188	188-192	192 - 196	196 - 200



Symbol, welches anzeigt, dass vor Gebrauch die Herstellerinformationen gelesen werden müssen.

Jacke



EN ISO 20471:2013+
A1:2016

Weste
(ohne Ärmel)



EN ISO 20471:2013+
A1:2016



EN 343:2019

3 = Klasse des sichtbaren Materials in m² gemäß Tabelle der vorigen Seite.

(Die Klasse der Kleidung richtet sich nach der kleinsten Fläche es sichtbaren Materials)

1 = Klasse des sichtbaren Materials in m² gemäß Tabelle der vorigen Seite.

(Die Klasse der Kleidung richtet sich nach der kleinsten Fläche es sichtbaren Materials)

3 = Wasserdurchgangswiderstand gemäß unten angezeigter Tabelle.

1 = Wasserdampfdurchgangswiderstand gemäß unten angezeigter Tabelle. Die Klassifizierung des Wasserdampfdurchgangswiderstands ist ein wesentliches Maß für den Tragekomfort der Schutzkleidung.

x = optional im Regenturm geprüfetes fertiges Kleidungsstück (x = nicht getestet).

Wasserdurchgangswiderstand WP	Klasse			
	1	2	3	4
Zu prüfende Messprobe:				
- Material vor der Vorbehandlung	WP ≥ 8 000 Pa	—	—	—
- Material nach jeder Vorbehandlung	—	WP ≥ 8 000 Pa	WP ≥ 13 000 Pa	WP ≥ 20 000 Pa
- Nähte vor der Vorbehandlung	WP ≥ 8 000 Pa	WP ≥ 8 000 Pa	WP ≥ 13 000 Pa	—
- Nähte nach der Vorbehandlung durch Reinigung	—	—	—	WP ≥ 20 000 Pa

ANMERKUNG: 1 000 Pa entsprechen etwa 102 mm H₂O

Wasserdampfdurchgangswiderstand Ret	Klasse			
	1	2	3	4
$\frac{m^2 \cdot Pa}{W}$	Ret > 40	25 < Ret ≤ 40	15 < Ret ≤ 25	Ret ≤ 15

WARNHINWEIS: Bei allen Klassen kann sich eine begrenzte Tragedauer ergeben.

Die empfohlene maximale kontinuierliche Tragedauer in Minuten für einen kompletten Anzug, bestehend aus Jacke und Hose ohne Thermofutter:

Umgebungstemperatur °C	Klasse			
	1	2	3	4
	Ret > 40 m ² Pa/W	25 < Ret ≤ 40 m ² Pa/W	15 < Ret ≤ 25 m ² Pa/W	Ret ≤ 15 m ² Pa/W
25	60	105	180	— ^a
10	75	250	—	—
15	100	—	—	—
10	240	—	—	—
5	—	—	—	—

^a „—“ bedeutet: keine Begrenzung der Tragedauer.

Mit effektiven Ventilationsöffnungen und/oder Erholungszeiten kann die angegebene Tragezeit verlängert werden.

Diese Gebrauchs- und Lagervorschriften sind notifiziert unter der Prüf-Nummer: **19/1269/02/0161**
 vom Prüfinstitut: **0161**

AITEX Textile Research Institute, Carretera Banyeres 10, 03802 Alcoy, Spanien

im Zusammenhang mit der Ausstellung der EU-Baumusterprüfung wie vorgesehen mit Verordnung 425/2016 für Kategorie II und III Persönliche Schutzausrüstung.

Material: 100 % Polyester mit Polyurethan-Beschichtung, Kontrast-Material: 100 % Polyamid mit Polyurethan-Beschichtung. Futter: 100 % Polyester, Wattierung: 100 % Polyester. Webpelz-Futter: 100 % Polyester

Dieses Produkt setzt unter normalen Anwendungsbedingungen keine Substanzen frei, die allgemein toxisch, karzinogen, mutagen, allergen, reproduktionstoxisch oder auf andere Weise schädlich bekannt sind.

Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller

BIG Arbeitsschutz GmbH
 Königsberger Str. 6, 21244 Buchholz, Germany
www.big-arbeitsschutz.de